

安全・環境に関わる シールド工事トラブル事例集 2013 年 12 月 紹 介



目次構成

はじめに

委員会の構成

1. 近年のシールド工事における災害の傾向

2. トラブル事例調査

2.1 目 的

2.2 調査方法

2.3 調査内容

2.3.1 調査対象と調査項目

2.3.2 事例調査対象期間

2.3.3 シールド工事トラブル事例調査票

2.4 調査結果

2.4.1 トラブル事例調査結果の概要

2.4.2 工種・項目毎の主なトラブル事例

3. 安全・環境に関わるシールド工事トラブル事例集

3.1 掲載事例リスト

3.2 トラブル事例

おわりに

まえがきより

平成 24 年になって、2 月 7 日岡山県倉敷市における海底シールドトンネル水没災害（5 名死亡）、5 月 24 日新潟県南魚沼郡における八箇峠トンネルでのトンネル内爆発災害（4 名死亡）、10 月 27 日高知県高知市の泥濃式推進工事の土砂水噴出災害（2 名死亡）とマスコミを賑わすような災害が続き、さらには、12 月 2 日山梨県大月市笹子町の笹子トンネル供用中に一般の方を巻き込んだ笹子トンネル天井板落下事故（死亡 9 名、負傷 2 名）が発生した。

～中略～

安全環境小委員会では、トンネル工事の安全に資するため、平成 24 年 2 年に山岳トンネルについて、トラブル事例をまとめて、公表した実績があった。このような状況において、当委員会では、山岳トンネルに引き続き、シールドトンネル工事の安全性向上に向けて、工事トラブル事例を収集し公表する方向で検討することとなった。

～中略～

本トラブル事例集は、新人への教育教材としてばかりでなく、リスクを再認識するための教材、リスクアセスメント実施のための資料として有効と思われる。シールドトンネルのより一層の安全性の向上に資するため、本トラブル事例集を有効に活用していただけると幸いである。

技術委員会 安全環境小委員会 委員長 豊澤康男

1. 近年のシールド工事における災害の傾向

本章では、シールド工事における休業4日以上の死傷病災害について、労働者が労働災害により死傷した場合などに事業者から労働基準監督署に提出される労働者死傷病報告の情報¹⁾を基に、その発生傾向を整理する。

労働者死傷病報告には、災害発生日、休業見込期間、業種、事故の型、起因物、傷病性質、災害発生状況および原因などが記載されており、本章ではその各項目について整理する。

ここで対象とした災害は、平成22年から平成24年までに発生した休業見込期間が4日以上の災害である。

1.1 死傷病者数の推移

図1.1は工法ごとの死傷病者数の推移を示している。

災害発生状況・原因から推察し、山岳工法（NATM）、山岳工法（NATM以外）、シールド工法、推進工法、開削工法、沈埋工法、その他に分類した。推察できなかった事例については不明としている。

トンネル建設工事において、平成22年、平成23年、平成24年の死傷病者数は、それぞれ64人、62人、72人である。そのうち、シールド工法を採用した現場では、それぞれ12人、18人、26人と過去3年間増加傾向にある。なお、山岳工法（NATM）を採用した現場では、それぞれ34人、36人、38人とこちらもわずかながら増加している。

～以下略～

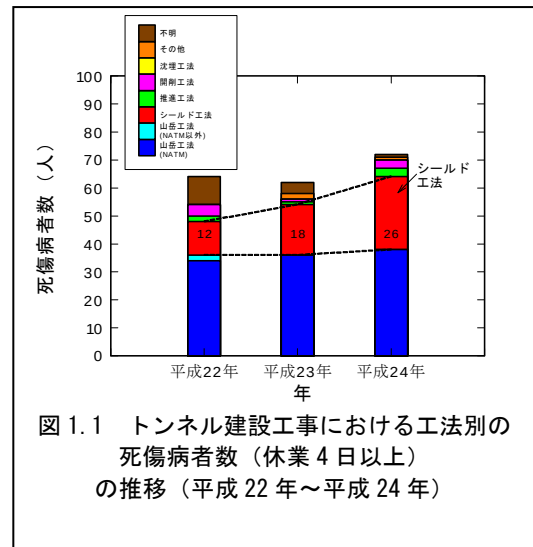


図1.1 トンネル建設工事における工法別の死傷病者数（休業4日以上）の推移（平成22年～平成24年）

1.2 傷病者の休業見込日数別（「死亡」を含む。）の傷病性質

図1.2に平成22年から平成24年の3年間のシールド工事における傷病者の休業見込日数別（「死亡」を含む。）の傷病性質を示す。

同図によると、休業見込日数7日以上14日未満（1週間程度）、28日以上35日未満（1ヶ月程度）となる災害が多い傾向にある。また、35日以上の重篤な災害になる場合も多く、被災すると重篤になる場合が多いようである。休業災害に占める傷病性質の割合を見ると、～以下略～

2. トラブル事例調査

2.1 目的

シールド工事におけるトラブル事例の共有やこれによる施工技術の伝承を図ることで、災害防止の一助となることを目的とし、シールド工事のトラブル事例を収集・整理し、「シールドトラブル事例集」を作成・広報する。

2.2 調査方法

調査にあたっては、「シールド工事トラブル事例調査票」を作成し、一般社団法人日本トンネル技術協会に所属する団体会員のうち、2001年以降にシールド工事施工実績を有する施工会社に調査票を送付し記入をお願いした。

～以下略～

2.3 調査内容

2.3.1 調査対象と調査項目

調査対象は、ヒヤリハット事例、災害に至る恐れがあったと思われされるトラブル事例、実際に発生した災害など、安全・環境に係わるシールド工事トラブル事例とした。

「シールド工事トラブル事例調査票」に挙げた調査項目は、下記に示すとおりである。

- ①現象／想定されたトラブルの内容、または、実際に発生したトラブルの内容
- ②原因／トラブルの原因になると思われた事項、または、トラブルの原因となった事項
- ③事前対策／トラブルの原因になると思われた事項、または、トラブルの原因となった事項
- ④事後処置／実際に発生したトラブルに対し、発生後に取った処置の内容
- ⑤効果（結果）／事前対策または事後処置を実施した後の効果、または、結果
- ⑥影響／トラブルにより想定された、または、実際に発生した安全・環境への影響
- ⑦トラブル発生箇所の条件・状況／土被り、地下水位、周辺環境、線形、シールド・セグメント仕様など
- ⑧概要説明図／トラブルの現象・対策・処置等に関する説明略図、スケッチ、マンガなど

2.3.2 事例調査対象期間

調査対象とする事例は、概ね2001年以降とした。ただし、年代にかかわらず挙げておきたい、特に注意すべき事例は記載して頂くようお願いした。

2.4 調査結果

2.4.1 トラブル事例調査結果の概要

(1) トラブル事例の収集結果

一般社団法人日本トンネル技術協会に所属する団体会員のうち、2001年以降にシールド工事施工実績を有す

る施工会社を対象に、シールド工事におけるトラブル事例調査を行った。その結果、21 社から回答をいただき、想定事例 2 件を含む合計 59 件のトラブル事例を収集した。

(2) トラブル事例調査結果の主な内容

トラブル事例の調査結果一覧を表-2.4.1 に示す。表中には、工種、項目、タイトルのほか、トラブルが発生したトンネルの工法、マシン外径、土質、土被り、地下水位を整理した。本事例調査で収集されたトラブル事例 59 件について工種別でみると、発進工 6 件、掘進工 43 件、到達工 8 件、二次覆工 1 件、地中接合 1 件の事例が収集され、特に掘進工におけるトラブルが非常に多い結果であった（図 2.4.1）。さらに、掘進工の項目別でみると、比較的多いトラブル事例としては、セグメント 8 件、障害物 7 件、掘進機 5 件、軌条・坑内搬送 5 件の順であった（図 2.4.2）。

また、本事例調査で収集されたトラブル事例 59 件におけるトンネル条件としては、～以下略～

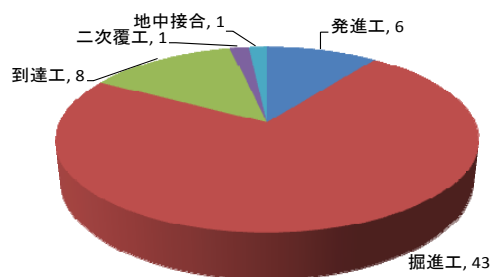


図 2.4.1 工種別

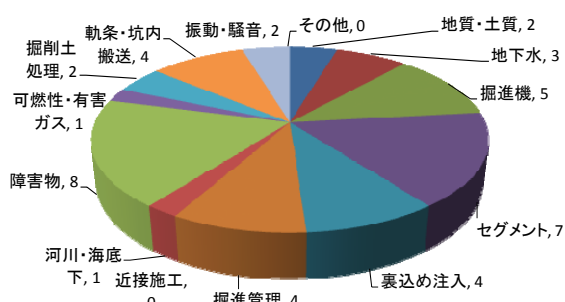


図 2.4.2 項目別（掘進工）

～以下略～

2.4.2 工種・項目毎の主なトラブル事例

(1) 発進工

発進工においては 6 件のトラブル事例が収集された。発進工の代表的なトラブルとしては鏡切り時の出水、エントランスパッキン関係のトラブルなどがある。一方で、足場からの転落や作業床の倒壊も報告されている。この他、特殊な事例として、急激な気象変化に伴う立坑内への雨水流入、シールド機水没のトラブル事例がある。

①鏡切り

発進工におけるトラブル事例は 4 件あり、そのうち、発進時において最も注意が必要な鏡切りと発進・坑口処理に関わるトラブルがそれぞれ 2 件となっている。

鏡切りでは、～以下略～

②発進、坑口処理

発進・坑口処理におけるトラブル 2 件は、いずれもエントランスに関わるトラブルである。現在、エントランスは、手動でエントランスパッキンの押さえを行っていた羽子板タイプに替わり、フラッパータイプが主流となっている。このタイプは、中折れ通過時やセグメントへの乗り移り時に、全周同時に段差に追従したパッキンの押さえができるため、出水トラブルは少なくなっているが、トラブルが発生する事例もあることがわかる。このため、～以下略～

(2) 掘進工

掘進工においては 43 件のトラブル事例が収集された。各項目の代表的なトラブル事例は以下に示すとおりである。

①地質・土質、地下水

本事例は、すべて泥土圧シールドによる施工であり、想定外の地質との遭遇や砂礫と岩盤の層境における出水が多い。これは、泥土圧シールド工法の掘削土の塑性流動化に問題がある場合と設計段階における工法の選択に問題がある場合が考えられる。この他、泥水シールド、泥土圧シールドに関わらずトラブルの多い、玉石地盤掘進における地表面陥没の事例もあがっている。

出水の発生は、出水箇所とその状態や出水量にもよるが、緊急対応が難しく坑内が冠水する場合もある。その場で可能な処置をすることは重要であるが、～以下略～

(3) 到達工

到達工においては 8 件のトラブル事例が収集された。概ね発進工と変わらない内容であり、異常出水や土砂流入が報告されている。到達防護が不足している場合があり、施工面での考慮が必要になる。地質状況の把握と地盤改良の効果確認が重要になる。

①到達掘進、土留め切破り、坑口止水

到達掘進と土留め切破りは、5 件のトラブルが報告され、到達工に関するトラブル 8 件の中で最も多い。

到達防護の地盤改良の不良および鏡切り作業時や鏡切り後のシールド到達推進における出水のトラブルが 3 件ある。これらは、到達施工において生じる代表的なトラブルであり、～以下略～

表 2.4.1 トラブル事例の調査結果一覧（トンネルの工法、マシン外径、土質、土層、地下水位）

工種	分類	項目	事例番号	事例想定	タイトル	工法	マシン 外径	土 質				土層 (m)	地下水位 (m)	備 考
								軟弱 粘性土	硬質 粘性土	砂	砂 礫	岩		
1 発 進 工	掘 切	101. 掘切	101-01	2	発進掘切時に出水	掘切	4,590			○		30	0.35Mpa	
		102. 掘切	101-02	1	掘切時の足場からの墜落	掘切	3,400			○		12	-	
		103. 掘切	102-01	1	掘切時にガスバッキング通過時	掘切	2,340	○		○		-	-	
		104. 掘切	103-01	1	掘切時にガスバッキング通過時	掘切	小口径	○	○	○	○	25	GL-1.5	中折れ有り
		その他	104-01	2	掘切時のガスバッキング通過時	掘切	3,090	○				10~12	水深10m	水頭はトンネル頂部より
2 掘 進 工	掘 進	201. 掘進	201-01	2	掘進時のガスバッキング通過時	掘進	2,980	○				-	-	
		202. 掘進	201-02	2	掘進時のガスバッキング通過時	掘進	2,300				○	10	-	
		203. 掘進	201-03	2	掘進時のガスバッキング通過時	掘進	6,150				○	10	GL-2	
		204. 掘進	202-01	2	掘進時のガスバッキング通過時	掘進	2,460				○	19.8	GL-1.5	
		その他	201-01	2	掘進時のガスバッキング通過時	掘進	2,460				○	19.8	GL-1.5	

表 2.4.2 トラブル事例の調査結果一覧（トンネル掘進箇所・発生事象）

分	類	事 例 番 号	タ イ ト ル	トラブル発生箇所				トラブル発生事象						備 考				
				切羽 付近	坑内	立坑	ヤード	工事箇所内				工事箇所外(地域住民への影響)						
								出水 (坑内)	マシン 損傷	覆工 損傷	設備 損傷	豪雨 浸水	噴発 ・陥没		沈下 ・陥没	埋設物 損傷	振動	地下水 汚濁
206. 掘進管理		206-01	掘削土量が増大になっていった兆候を観視したこと による二度の地表面陥没															
		206-02	スクリューコンベヤで閉め不十分による土砂流入	○														
		206-03	初期掘進時の湧出															
		206-04	掘進機での地盤陥没															
207. 近接施工	河川・海底下																	
208-01		バルブ	○														坑内水没	
208-01		掘進機	○															

3. 安全・環境に関わるシールド工事トラブル事例集


3.1 掲載事例リスト

分類		掲載事例	
工種	項目	事例番号	タイトル
1. 発進工	101. 鏡切り	101-01	発進鏡切り時に出水
		101-02	坑口鏡切り時に出水
	102. 発進	102-01	スクリューコンベア通過時に出水
	103. 坑口処理	103-01	バックラッシュパッキンの膨張
	104. その他	104-01	坑口付近で漏水
2. 掘進工	201. 地質・土質	201-01	掘削時に地質・土質の急変による掘削機への車両被害が発生
		201-02	掘削機のカッターヘッドの損傷
	202. 地下水	202-01	掘削機からの異常出水
		202-02	掘削機からの異常出水
		202-03	掘削機からの地下水の汚濁
	203. 掘進機	203-01	チャンバー内ホッパー、スクリューコンベア破損
		203-02	スクリューコンベアの破損
		203-03	把持金物破断によるセグメントピースの落下
		203-04	スクリュー内閉塞解除作業におけるスクリューからの出水とカッター回転不能
		203-05	縮径セグメント変化部でのテールブラシ反り戻りによるテールからの出水
	204. セグメント	204-01	Kセグメントボルトの破断
		204-02	Kセグメントの抜け
		204-03	軸方向挿入によるセグメントの破損
		204-04	セグメントの破損
		204-05	曲線部内での掘削不良
		204-06	掘進中にセグメントの破損
		204-07	セグメントの破損
	205. 裏込め注入	205-01	管渠工(ミニ管)の裏込め注入について
		205-02	裏込め注入時の漏水
		205-03	逆止弁の故障による漏水
		205-04	逆止弁入れ忘れによる漏水
	206. 掘進管理	206-01	掘削土量が過大に掘削されたことによる二度の地表面陥没
		206-02	スクリューコンベアゲート閉めによる土砂流入
		206-03	初期掘進における道路上への泥水の噴出
		206-04	既設内水圧管水路直下、複合地盤での地盤陥没
	207. 近接施工		
	208. 河川・海底下	208-01	バルブ誤操作による漏水
	209. 障害物	209-01	掘進中に障害物による掘削機への車両被害が発生
		209-02	地中管路の破断
		209-03	スクリューコンベアからの流出
		209-04	掘削機の上昇し掘進不能
		209-05	掘削機の掘進不能
		209-06	掘削機の中障害物・振動伝播
		209-07	掘削機の中障害物・振動伝播
		209-08	掘削機の中障害物・振動伝播
	210. 可燃性・有害ガス	210-01	洪積砂礫層の掘進途中に発生したメタンガスの噴出
	211. 掘削土処理	211-01	土砂ホッパー上部からの土砂落下
		211-02	ベルコンによる挟まれ(泥水処理設備)
	212. 軌条・坑内搬送	212-01	ずり鋼車の逸走
		212-02	後続台車とバネの衝突
		212-03	バネの衝突

～以下略～

◇ 安全・環境に関わるシールド工事トラブル事例 ◇

事例番号	202-02		
タイトル	砂礫、岩盤の層境部でのスクリューコンベアからの異常出水		
工 種	掘進工	分 類	地下水
現 象	◇想定された、または、実際に発生したトラブル 上部が砂礫、下部が風化花崗岩の区間を掘進中に、スクリューコンベアのゲートから出水し、坑内が冠水した。 出水から止水までの状況 ・ゲートからの水量増 (1.5m ³ /分) 坑内水位上昇にて高圧をダウン、避難、坑内冠水 ・以後 水替え水中ポンプ増設してにて、排水開始 ・水位順次低下 ・ペルコン撤去、リボンスクリュー内閉塞目的の業注開始 ・スクリューゲート内に鋼板溶接、スクリューからの出水停止		
原 因	◇トラブルの原因になると思われた、または、トラブルの原因となった事項 当該箇所の施工状況が ・地表面沈下が無かった ・出水前の数日から取り込んだ掘削土にレキが含まれていなかった ・取り込んだ掘削土が磨り潰した粗砂の様であった。 ・出水前の数日から掘進量が低下している を考慮すると、シールド機はある程度岩盤に入った状態と考えられる。また、数日前からゲートからの蓄発が多発しており、シールド機は磨耗により「ゲート閉」が難しい状況にあった。 土質調査報告書によると、岩盤部においては湧水が多くはないと想定されていたが、岩盤部の境界面付近が弱風化状態にあり開口亀裂が発達し想定以上の地下水供給があり、想定外の異常出水となったと推定される。		
事前対策	◇想定されたトラブルに対し、事前に取った対策 疎導掘進のため、リボンスクリューを採用した。 また、止水性の観点では、帯水層を含む地盤や地下水の豊富な地盤においては二重ゲート(Wゲート)が望ましいが、Wゲート構造のシールドマシンが当工区の曲線部40Rを施工すると、セグメントと接触するまたは坑内設備に接触することとなり、検討の結果、ゲートの止水構造として通常のシングルゲートを採用した。		
事後処置	◇実際に発生したトラブルに対し、発生後に取った処置 スクリューゲートの止水後、 ・スクリューゲート交換 ・磨耗部を肉盛りにて補修して掘進を再開した。		
効果(結果)	◇事前対策、または、事後処置を実施した後の効果、または結果 湧水が最も懸念されたトラブル地点前の河川横断時不具合無く掘進可能であったことも考慮すると、砂礫層、礫層の掘進において事前対策は功を奏したと考える。しかし、礫によるスクリューゲートの摩耗は想定外であった。 スクリューゲート交換後は、異常なく掘進した。		

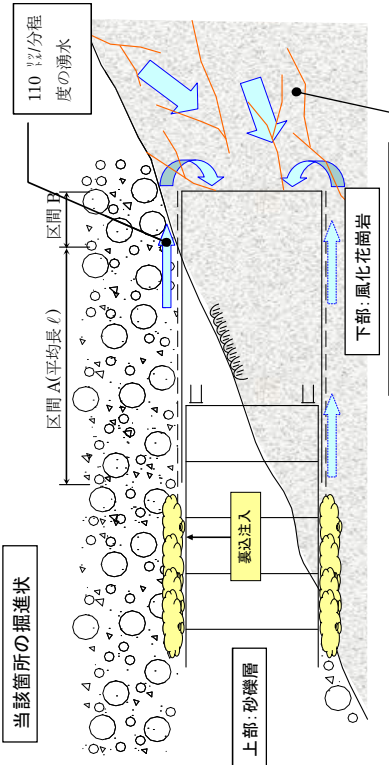
シールド工法	泥土圧	(特記：)	仕上り径φ	水道配管φ400,1000mm
マシン外径φ	2,130mm		掘削対象土	軟弱粘性土 硬質粘性土 砂 砂礫 岩
施工延長	922m		(該当に○)	○ ○ ○
影響	◇トラブルにより想定された、または、実際に発生した安全・環境への影響 即座に地表面の確認を行ったが、陥没・沈下などの影響はなかった。 トラブル発生箇所は直上がR線のため、24時間監視体制のもと測量・監視を行った。 また、JR営業時間外に空洞調査および充填注入を行った。			
トラブル発生箇所の条件 (土蔽り、地下水位、周辺環境、線形、シールド・セグメント仕様など)	土蔽り：約16m 地下水位：TP-5.86 周辺環境：直上JR線 線形：R=40mに差し掛かる直前 シールド機：φ2130mm 泥土圧シールド掘進機 (中折れ型) セグメント：外径φ2000mm (スチール) L=900、500mm			
概要説明図 (トラブルの現象・対策・処置等に関する説明略図、スケッチ、マンガなど)	当該箇所の掘進状況  岩盤亀裂からの地下水供給 坑内の冠水状況 (水位低下)			

◇ 安全・環境に関わるシールド工事トラブル事例 ◇

事例番号	204-03
タイトル	軸方向挿入型Kセグメントの抜け出し現象〔想定トラブル〕
工 種	掘進工
分 類	セグメント
現 象	◇想定された、または、実際に発生したトラブル 軸方向挿入型Kセグメントを使用するワンパスセグメントにおいて、次リングのセグメントを組み立てるために、Kセグメントのジャッキを引き抜くと、切羽側に抜け出てくる可能性がある。
原 因	◇トラブルの原因になったと思われる、または、トラブルの原因となった事項 ワンパス継手は、軸方向に継ぎ手をスライドさせることで、セグメント間の継手として機能する構造である。そのため、シールド材の反発力やセグメントに働く土圧・水圧による圧縮力の軸方向分力により抜け出し力が、リング継手の耐力を超える場合がある。その条件下では、ジャッキを抜いたときにKセグメントの抜け出しが発生する。
事前対策	◇想定されたトラブルに対し、事前に取った対策 Kセグメントの組立後に、抜け出し防止金具により切羽側セグメントとの間で固定する。
事後処置	◇実際に発生したトラブルに対し、発生後に取った処置 事前対策を行っているため実際のトラブルは発生していない。
効果(結果)	◇事前対策、または、事後処置を実施した後の効果、または結果 事前対策を行っているため実際のトラブルは発生していない。

シールド工法	その他	(特記:)	仕上り径φ	mm
マン外径φ	mm		掘削対象土	軟弱粘性土 硬質粘性土 砂 砂礫 岩
施工延長	m		(該当に○)	○ ○ ○ ○ ○ ○

影 響	◇トラブルにより想定された、または、実際に発生した安全・環境への影響 Kセグメントの抜け出しが発生した場合、自開き部より地下水・土砂の等の流入が起こり、地表面沈下が発生させる場合がある。また、最悪の場合はKセグメントの脱落も考えられ、その場合には坑内水没の恐れがある。
トラブル発生箇所の条件	(土破り、地下水位、周辺環境、線形、シールド・セグメント仕様など) シールド材の反発力やセグメントに働く土圧・水圧による圧縮力の軸方向分力により抜け出し力が、リング継手の耐力を超えた場合で、様々な条件によるため、事前の検討が必要。
概要説明図	(トラブルの現象・対策・処置等に関する説明略図、スケッチ、マンガなど)

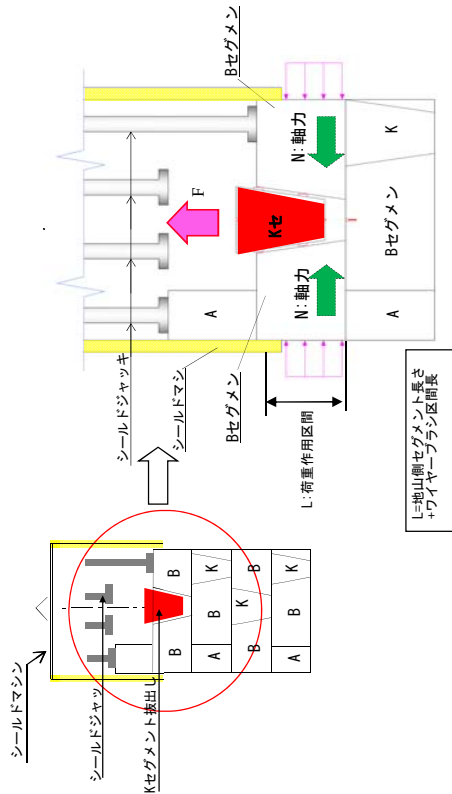

◇ 安全・環境に関わるシールド工事トラブル事例 ◇

事例番号

301-03

タイトル	到達立坑へのシールド到達時における出水		
工 種	到達工	分 類	到達掘進
現 象	◇想定された、または、実際に発生したトラブル シールドの到達立坑への到達時に、鏡を切ってシールド機を立坑内へ迎え入れる際に、毎分1m3以上の出水が発生した。 鋼矢板土留めの鏡を切断し終わった時点では出水はなく、その後カッター回転させながら、僅かに推進させた時点で出水が始まった。		
原 因	◇トラブルの原因になったと思われる、または、トラブルの原因となった事項 到達防護工を二重管ダブルバッキンにて施工しており、マンジュットチューブはシールド機通過部分を切削可能な材質としていたはずであったが、そのうち2本程度が、通常のマンジュットチューブであったため、カッターに巻きつくかたちで、引き抜かれ、水の多い上部砂礫層からの水を呼び込んだ。 到達時はシールド面盤にマンジュットチューブの上部（非注入区間用）の塩ビパイプが絡みついていた。		
事前対策	◇想定されたトラブルに対し、事前に取った対策 到達は鋼矢板土留めであり、シールド機が鋼矢板から20cm程度に近づいた後、上下左右、中央部に点検孔を設けて水が出ない事を確認するとともに、緊急時に注入ができるように、渠液注入業者を待機させていた。 裏込注入にゲルタイムを早くするとともに、初期強度発現の高くなる混和材を添加していた。 到達部には、到達坑口とシールド到達用バッキンを設置していた。		
事後処置	◇実際に発生したトラブルに対し、発生後に取った処置 とりあえず、到達バッキンまで出水させながら、シールド機を押し出し、バッキンで締め付けたが、到達坑口と鋼矢板間からも水が出て止まらないため、ゲルタイム3秒程度の裏込材を最大流量（毎分100L）程度でシールド機前脚部から注入を行った結果出水は止まった。 土砂の呼び込みは僅かであったと考えられたが、路面陥没対策と、シールド機引き抜きのための補足注入として、到達後直ちに地上から数箇所ボーリングマシンで削孔し、LW注入を実施した。		
効果（結果）	◇事前対策、または、事後処置を実施した後の効果、または結果 ①周辺への影響 路面観測をしばらく続けたが周辺地盤への影響はみられなかった。 ②シールド掘進 シールド機は引揚げられればならず、その後全体を押し出したが、出水はなかった。（ゲルタイムの早い裏込注入を使用。）		

シールド工法

泥水

(特記：)

仕上り径φ

2,400mm

マン外径φ

3,030mm

掘削対象土

軟弱粘性土

硬質粘性土

砂

砂礫

岩

施工延長

2,000m

(該当に○)

○

○

影響

◇トラブルにより想定された、または、実際に発生した安全・環境への影響

①周辺への影響
到達立坑は、大都市の人口密集地帯駅前の幅員がせまい主要地方道であり、交通量も多く、出水が長引けば大量の土砂流入にもつながり、近接する家屋の沈下や、道路陥没を引き起こす可能性があった。通常の裏込注入では水の勢いで流されることが懸念されるが、ゲルタイムの早い特殊な裏込により、危険を回避できた。また、設計では計上されていなかった到達坑口を設置していたことが、災害につながらなかった最も大きな要因と考える。

トラブル発生箇所の条件

(土被り、地下水位、周辺環境、線形、シールド・セグメント仕様など)
土被り：11m 地下水位：GL-1.4m 土質：シールド機掘進箇所は透水係数が高く（10-2cm/secオーダー）水の豊富な砂礫、上部は砂層。施工箇所は歩道も含めた道路幅員が14m、シールドセンターから直近の家屋まで3.8m。
シールド機：φ3030mm泥水式シールド、セグメント外径φ2900mm（鋼製セグメント）

概要説明図

(トラブルの現象・対策・処置等に関する説明略図、スケッチ、マンガなど)

到達立

引き込まれた塩ビ管

水の流

到達坑

バッキ

裏込の流

シールド


セグメン

◇ 安全・環境に関わるシールド工事トラブル事例 ◇

事例番号

501-1

タイトル	大深度におけるセグメント解体ヶ所からの異常出水		
工 種	地中接合	分 類	地下水
現 象	◇想定された、または、実際に発生したトラブル GL-5.4 mの洪積砂質土層において、シールドトンネルの地中接合のため凍結工法にて地盤改良を行いセグメントを解体して凍土の掘削に入ったところ、凍土とセグメントの接断面より異常出水が発生し、トンネル内に土砂が流入するとともに地表面沈下が発生した。		
原 因	◇トラブルの原因になると思われた、または、トラブルの原因となった事項 軸圧縮力を受けたセグメントを解体したことで、既存セグメントの変位が起こり、このことにより凍土とセグメントの凍着部に亀裂が入り出水が始まった。		
事前対策	◇想定されたトラブルに対し、事前に取った対策 セグメントの開口に伴い、補強鋼材は設置していたが変位が起こることを想定していなかった。		
事後処置	◇実際に発生したトラブルに対し、発生後に取った処置 全長2、200 mのトンネル内に注水して出水を抑え、接続する下側のトンネルより凍結管を打設して再度凍結を行い、トンネル内を排水ののち、流入土砂を搬出して接続工を施工した。 崩壊した地山には、地上より地盤改良を行い地山の補強を行い沈下の発生を防止した。		
効果(結果)	◇事前対策、または、事後処置を実施した後の効果、または結果 地表面の沈下は、最大14 mmであった。		

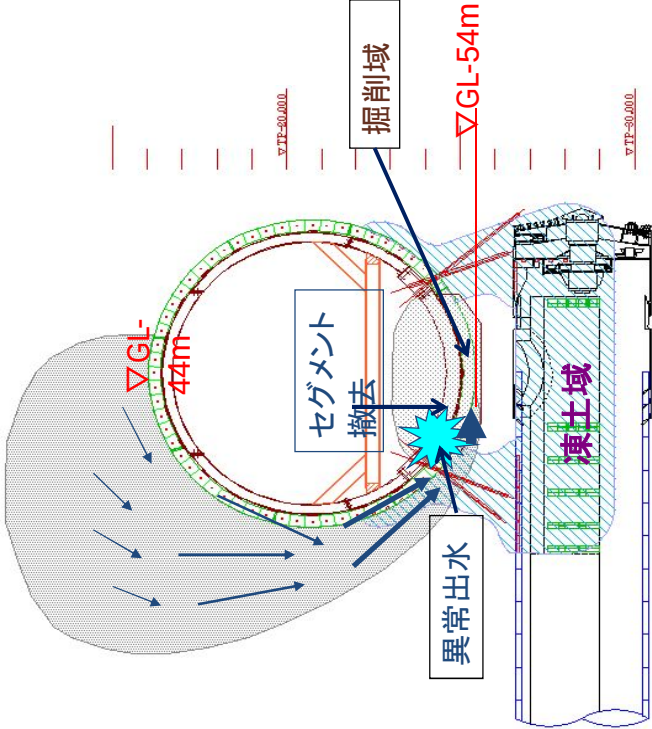シールド工法	その他	(特記)	仕上り径φ		8,500mm
マン外径φ	9,400mm		掘削対象土	軟弱粘性土 硬質粘性土 砂 砂礫 岩	
施工延長	2,200m		(該当に○)	○	○
影響	◇トラブルにより想定された、または、実際に発生した安全・環境への影響 大規模な陥没や、沈下を想定したが、実際は最大14mmの沈下であった。				
トラブル発生箇所の条件（土質、地下水位、周辺環境、線形、シールド・セグメント仕様など）					
概要説明図（トラブルの現象・対策・処置等に関する説明略図、スケッチ、マンガなど）					
					

安全環境小委員会 シールドトラブル事例調査WG 主査 石村利明



safety—11—safety